

CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Empresa								SERCRE S.R.L.							
Area								EQ.LIVIANO							
Sub-Area / Plan Mtto.								MP-LIVIANO EN HRS.							
Desde								01/03/2017							
Hasta								31/03/2017							
Sistema								TODO							
Componente															
2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA															
Código								M-03							
Placa								1302-PDH							
Tipo								JEEP							
Marca								TOYOTA							
Modelo/Serie								FJ-40							
Color								BEIGE							
Año								1975							
3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO															
#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	N° OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS
1	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio Aceite Coronas (Del.-Tras.)	BASE	CARDONAS	80	25/03/2017	2	1500	0	2	-100	01/09/2018	1502	CAMBIO	REV.CAMBIO ACEITE CORONA TRASERA (4LTS - W140)
2	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Engrase del Vehiculo	BASE	CARDONAS	80	25/03/2017	2	250	0	2	-100	19/04/2017	252	ENGRASE	REV.ENGRAS E GRAL.
3	SISTEMA RODADOS Y NEUMATICOS	Cambio de llantas	BASE	ALEJANDRO MEDRANO	000	13/03/2017	0	2500	2	2	0	-	2500	CAMBIO	REV.CAMBIO DE LLANTA (1PZA - 265/70 X R-16) + LLANTA DE AUXILIO USADA + CAMARA Y PONCHILLO (NUEVO)

4	SISTEMA RODADOS Y NEUMATICOS	Alineado y balanceo + Rotacion de Llantas	BASE	CARDONAS	80	25/03/2017	2	2500	0	2	-100	06/10/2019	2502	CAMBIO	REV.ARMADO LLATA DE AUXILIO (ARO USADO CON SOBRE ARO + CAMARA USADO + PONCHILLO USADO)
5	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Verf.Reparacion Completa Coronas (Del-Tras)	BASE	DAIDI COCA	28	06/03/2017	0	7500	2	2	0	-	7500	REPARACION	REV.CAMBIO PIÑON + CORONA DELANTERA (9X37 DIENTES RELACION) + JUEGO DE PLANETARIOS (2PZAS) + SATELITES (2PZAS) + PASADOR (1PZA) + RODAMIENTOS DE PALIER (2PZAS-17887/31 TOYO) + RODAMIENTOS DE PIÑON (1PZA-30306D TOYO) + RODAMIENTOS DE PIÑON (1PZA-30308 D TOYO) + RETEN DE PIÑON (1PZA)
6	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Verf.Reparacion Completa Coronas (Del-Tras)	BASE	DADI COCA	80	25/03/2017	2	7500	0	2	-100	23/05/2025	7502	CAMBIO	REV.CAMBIO 12 PERNOS PRISIONEROS DE PALIER COMPLETOS (CONO-ARANDELA-TUERCAS) AMBOS LADOS RUEDA TRASERA - REV.CAMBIO DE CANDADO (BLOQUEADOR NUEVO) (2PZAS)
7	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio Crucetas de Cardan	BASE	DAIDI COCA	28	06/03/2017	0	5000	2	2	0	-	5000	CAMBIO	REV.CAMBIO DE CRUCETAS DE CARDAN (2PZAS - TOYO JAPAN) EJE DELANTERO
8	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio Reten de Palier Trasero	BASE	CARDONAS	80	25/03/2017	2	5000	0	2	-100	02/07/2022	5002	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN DE MASEROS DE RUEDA TRASERO (2PZAS - 62 X 85 X 81) + RETEN DE PALIER TRASERO (2PZAS - 35 X 41 X 9)
9	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio de grasa rodamientos masero	BASE	CARDONAS	80	25/03/2017	2	2500	0	2	-100	06/10/2019	2502	ENGRASE	REV.ENGRASE RODAMIENTOS DE MASEROS TRASEROS
10	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	BASE	DAIDI COCA	28	06/03/2017	2	19200	0	2	-100	31/01/2038	19202	COSTOS EN BS.-	3450+810

11	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	BASE	DAIDI COCA	000	13/03/2017	2	19200	0	2	-100	16/03/2038	19202	COSTOS EN BS.-	1190+1200
12	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	BASE	DAIDID COCA	80	25/03/2017	2	19200	0	2	-100	23/03/2038	19202	COSTOS EN BS.-	40+100+114+240+350+50+18+30+20+90+675